

## Lysdiodesignaler fra FlexLink II

Fra og med programversion 1.0 er der indført nye lysdiodesignaler på den midterste lysdiode (I/O COMM) til hjælp i forbindelse med fejlfinding.

- Brug af øverste lysdiode (run) er uændret. Dvs. langsomt (1 blink pr sekund) hvis forbindelsen til Telelink Centeret er normal hurtigt (10 blink/sek) hvis der **ikke** er forbindelse til Centeret
- Brug af Melleste lysdiode (I/O COMM) er udvidet som beskrevet i nedenstående tabel
- Brug af nederste lysdiode (Line ON) er uændret. Dvs. den lyser når FlexLink modemmet har forbindelse med Center modemmet (DCD)

Blinksignaler fra I/O COMM lysdioden		
Antal blink pr. 10 sekund	Forklaring	Mulig årsag
0	Ingen indikation	Ældre software version
1	OK	Ingen fejl
2	Tlf. linjen registreres optaget	Telefonlinje
3	Ingen klartone	Telefonlinje
4	Intet svar fra Center modem	Telefonlinje
5	Center-adgang afvist	Ikke oprettet korrekt i Telelink Center eller Hemmeligt nummer
<i>* DATBOKS problemer herunder, vises kun hvis der ikke er fejl af typen 2-5</i>		
*6	Protokol fejl (Modt.nr <> sendt nr)	DATBOKS
*7	CRC fejl fra DATBOKS	DATBOKS
*8	DATBOKS svarer ikke	DATBOKS / ledning